

ROHRDURCHFÜHRUNG MEADOC

WANDELEMENT

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG ROHRDURCHFÜHRUNG MEADOC WANDELEMENT

1. Erste Schalungsseite aufstellen.
2. Bewehrung verlegen und um Montageposition kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
3. Montagehilfe aus dem Wandelement nehmen und an benötigter Position auf der Schalung annageln.
4. Rohrdurchführung ganz auf den an der Schalung angenagelten Montagedeckel aufstecken.
5. Zweiten Montagedeckel montieren.
6. Bewehrung verlegen und im Bereich der Rohrdurchführung ausschneiden. Hierbei Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
7. Bereits mit Schalöl besprühte Schalung montieren.
> **Hinweis:** Die Rohrdurchführung darf **nicht** mit Schalöl besprüht werden.
8. Lageweise Beton in die Schalung verfüllen und sorgfältig verdichten.
9. Nach Ablauf der Mindestschalfristen nach DIN 1045 ausschalen und die Montagedeckel auf beiden Seiten der Rohrdurchführung entfernen.
10. Falls notwendig Lippendichtringe in die Muffen der Wanddurchführung einsetzen.
11. Beim Anschluß der weiteren Rohrleitungsstränge darf Gleitmittel nur auf das Spitzende der anzuschließenden Rohre aufgetragen werden. Die angefasten Rohrenden müssen komplett in die Muffe eingeschoben und danach 3 bis 5 mm herausgezogen werden.